

PRD-PON-2-700 NC

Version	Édite/Vérifié/Approuvé par	Date d'entrée en vigueur
0	C. SIMARD//	2017/12/01

TABLE DES MATIERES

1. But	3
2. Portée	3
3. Enregistrement et documents associés	3
4. Matériel requis.....	3
5. Opérations préalable	3
6. Procédure	3
7. Historique des modifications.....	4

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Liste de matériel requis	3
Tableau 2. Historique des modifications	4

1. BUT

Cette procédure permet l'utilisation de l'agent démoulant semi-permanent Frekote 700-NC de Loctite.

2. PORTÉE

Cette procédure s'adresse à toutes personnes désirant appliquer l'agent démoulant semi-permanent Frekote 700-NC de Loctite.

3. ENREGISTREMENT ET DOCUMENTS ASSOCIÉS

- Loctite Frekote 700-NC TDS
- FS-Carte de cirage

4. MATÉRIEL REQUIS

Tableau 1. Liste de matériel requis

Sécurité	Général
Sarrau Tyvek	Loctite Frekote 700-NC
Chaussures de sécurité	Papier à main
Gants de latex	
Lunettes de sécurité	

5. OPÉRATIONS PRÉALABLE

- Avoir démarré la ventilation haute intensité
- Avoir nettoyé le moule

6. PROCÉDURE

6.1. Appliquer l'agent démoulant 700-NC sur un papier à main jusqu'à ce que celui-ci soit humide, mais sans dégouter.

6.2. Appliquer un mince film de l'agent démoulant 700-NC sur le moule.

6.2.1. Éviter de repasser sur une zone où le solvant n'est pas encore totalement évaporé.

6.2.2. Il est conseillé d'appliquer le produit par petites zones, en commençant à une extrémité du moule et se diriger vers l'opposé.

6.2.3. Ne pas polir ou frotter l'agent démoulant une fois le solvant évaporé.

6.3. Laisser agir le produit durant 5 à 10 minutes.

- 6.4. Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche en respectant les étapes 6.1 à 6.3.
- 6.5. Laisser agir la dernière application durant 5 à 10 minutes avant de procéder au moulage.

7. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Tableau 2. Historique des modifications

Version	Date	Modification
0	2017-12-01	C.SIMARD – Création du document